

Modification hint ALAN 48 Multi / Änderungsanleitung ALAN 48 multi.doc


Problem: Multiplexer Noise in receive mode / Multiplexer-Geräusch bei Empfang hörbar. The grey wire connected to the C225 condenser is most sensible to noise. The wire comes very near to the volume potentiometer wiring and can couple the noise there. Das graue Kabel von C 225 ist sehr empfindlich und kann Störungen auf die Verkabelung des Lautstärkepoti einstrahlen.

Solution / Lösung:

Move the grey wire from the flat cable, as shown in the picture./

Zur Lösung des Problems das graue Kabel wie in den Fotos gezeigt, vom Flachbandkabel wegbiegen.

Wire position before modification / Kabelposition vor Änderung

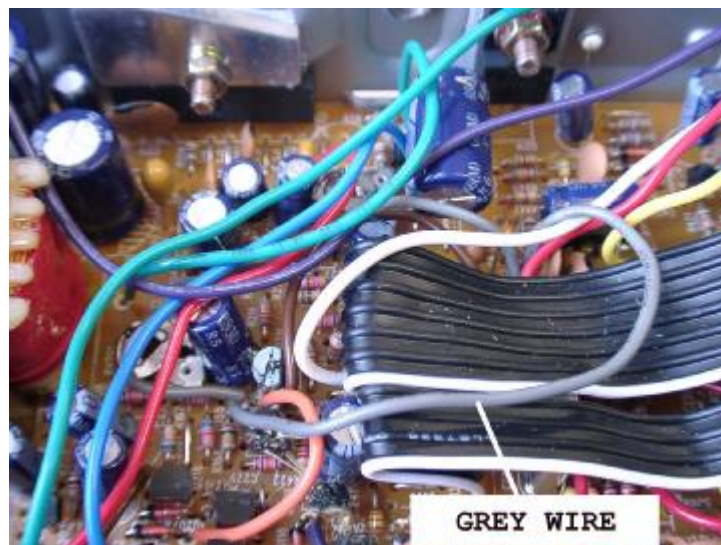

Wire position after modification / Kabelposition nach Änderung

